
FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/153961-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

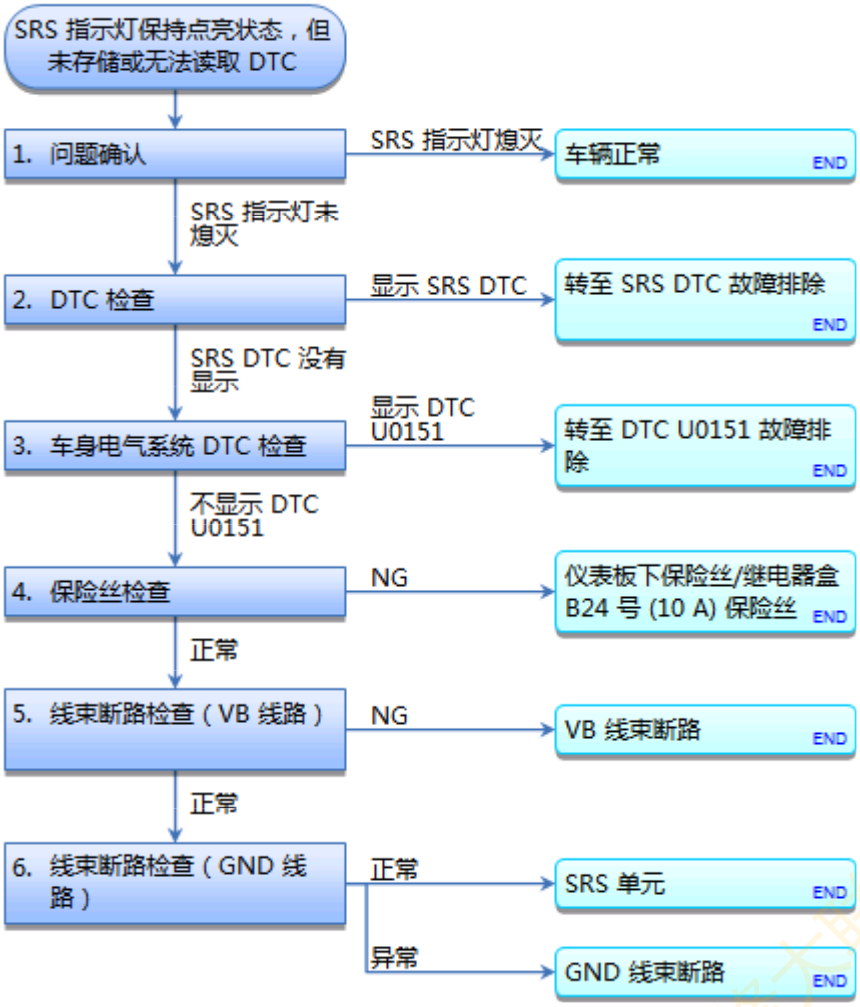

SRS 指示灯保持点亮状态，但未存储或无法读取 DTC

注意：

- 进行该故障排除程序前，查看车辆是否发生过碰撞。如果是，确认所有需要更换的零件都换成新的、正确零部件编号的零件，并已正确安装。
- 执行该故障排除程序前，确保12 V 蓄电池已充满电。如果 12 V 蓄电池电压过低，SRS 指示灯可能始终点亮。
- 执行此故障排除程序前，查看 SRS 注意事项和程序、一般故障排除信息和12 V 蓄电池端子断开和重新连接。
- SRS 单元带有检测到碰撞的记录时，将点亮 SRS 指示灯。SRS 单元的内部部件损坏时，必须进行更换。

1. 问题确认：

- 1. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式，然后等待 10 秒钟。
- 2. 将车辆转至 ON 模式，检查 SRS 指示灯是否点亮约 6 秒钟然后熄灭。

SRS 指示灯是否点亮约 6 秒钟，然后熄灭？

是　此时车辆正常。■

否　故障再次出现。转至步骤 2。

2. DTC 检查：

【禅哥-汽修大联盟】每人/年2千G，1万G好资料/视频/教程/数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产-新能源-柴油-工程师-改装-专检-防盗-电脑板-案例-课程-数据 V：1529-888-2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Honda Accord Hybrid SRS Lamp On No DTC Troubleshooting Guide

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->